

## Návod k montáži strešného okna Skylight s hladkým lemovaním




Strešné okno Skylight namontované na streche s hladkou krytinou, doporu ený sklon 15 – 75°.



Pred osadením musíme najskôr demontovať krídlo strešného okna. Pod dolnú stranu krídla vložte mäkkú podložku, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu. Odstrutkujte skrutky **A** pod oplechovaním a z aha vysu te oplechovanie v smere šípok.




Po odstránení hornej a spodnej časti oplechovania povu te zaís ovacie skrutky **B** a rozpojte kovanie obr. 3A. Toto urobte sú asne na ľavej aj pravej strane. Vyberte opatrne krídlo a položte ho na istú, mäkkú podložku. Odstrutkujte hornú aj dolnú drevenú transportnú lištu.

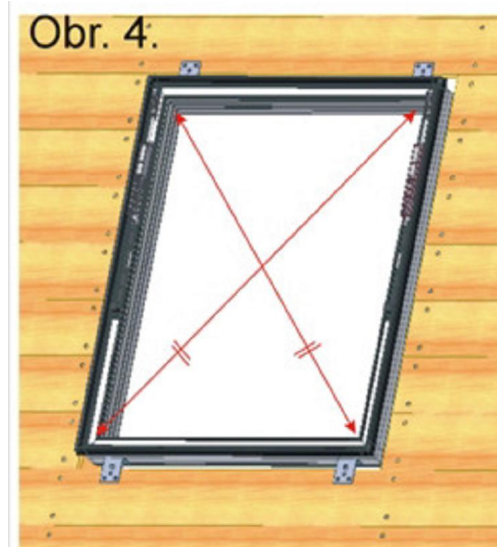


Prípravte otvor pre vloženie rámu, obr.4. Upevnite pomocou skrutiek rám do latovania, vždy po troch skrutkách na jeden montážny uholník. POZOR, je treba dba na správne vycentrovanie a rozte uhloprie ok (max. rozdiel 1 mm).


## Návod k montáži strešného okna Skylight s hladkým lemovaním

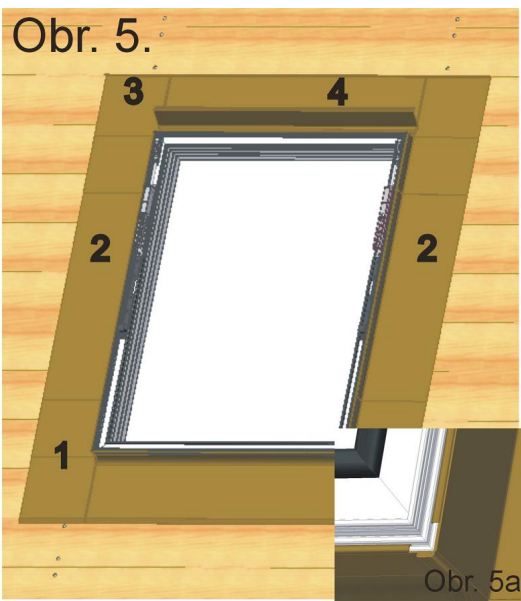


Pri montáži lemovania najskôr vyberte rámové tesnenie obr. 5a. Postupne osadte jednotlivé diely lemovania pod označenia obr.5.

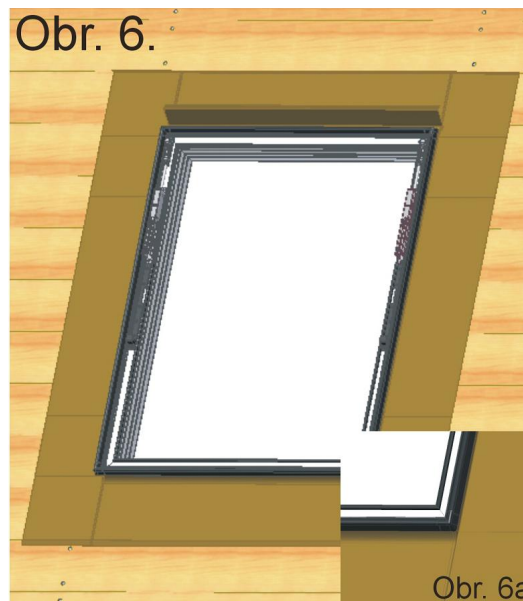

Po osadení jednotlivých dielov lemovanie vložte späť rámové tesnenie obr.6a. Dôkladná montáž tesnenia zabezpečuje dokonalé utesnenie okna.

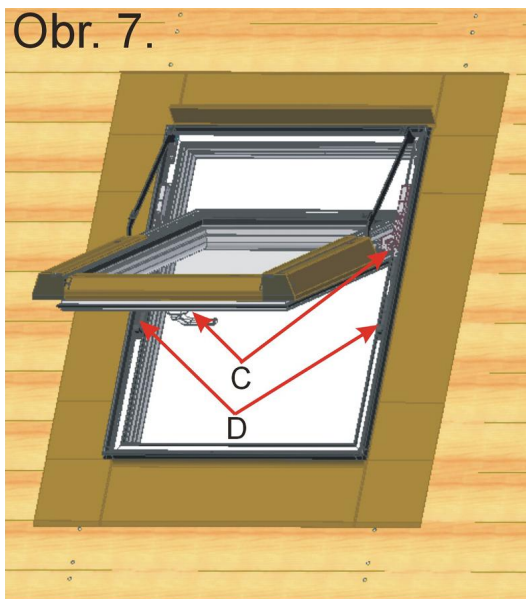

Pri spätnej montáži krídla postupujte v opačnom poradí ako na obr.3. Dbajte hlavne na to aby sa valčeky kovania **C** ideálne pohybovali vo vymedzenom priestore po klznej podložke **D**. Držte krídlo za ramená a vložte upínací segment do otvoru obr.3a. Teraz zaskrutkujte záštitovacie skrutky **B** obr.3.

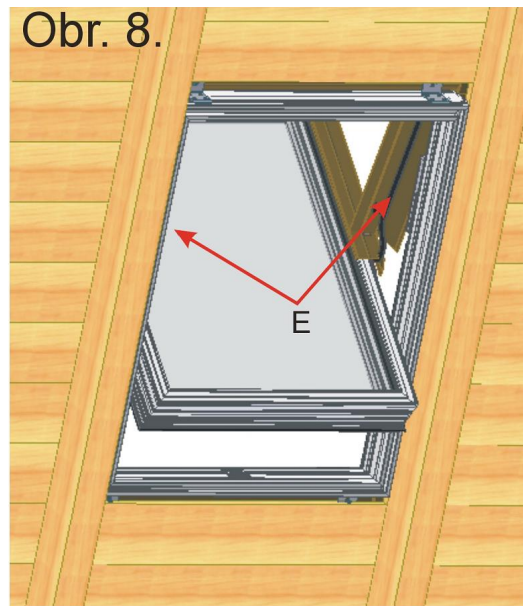

Osať horný diel oplechovania zasunutím do výrezov **E** a následne zabezpečte záštitovacími skrutkami **A** tak ako je zobrazené na obr. 2a.